


米代川右岸第三排水区排水樋門 ゲート改築一般図

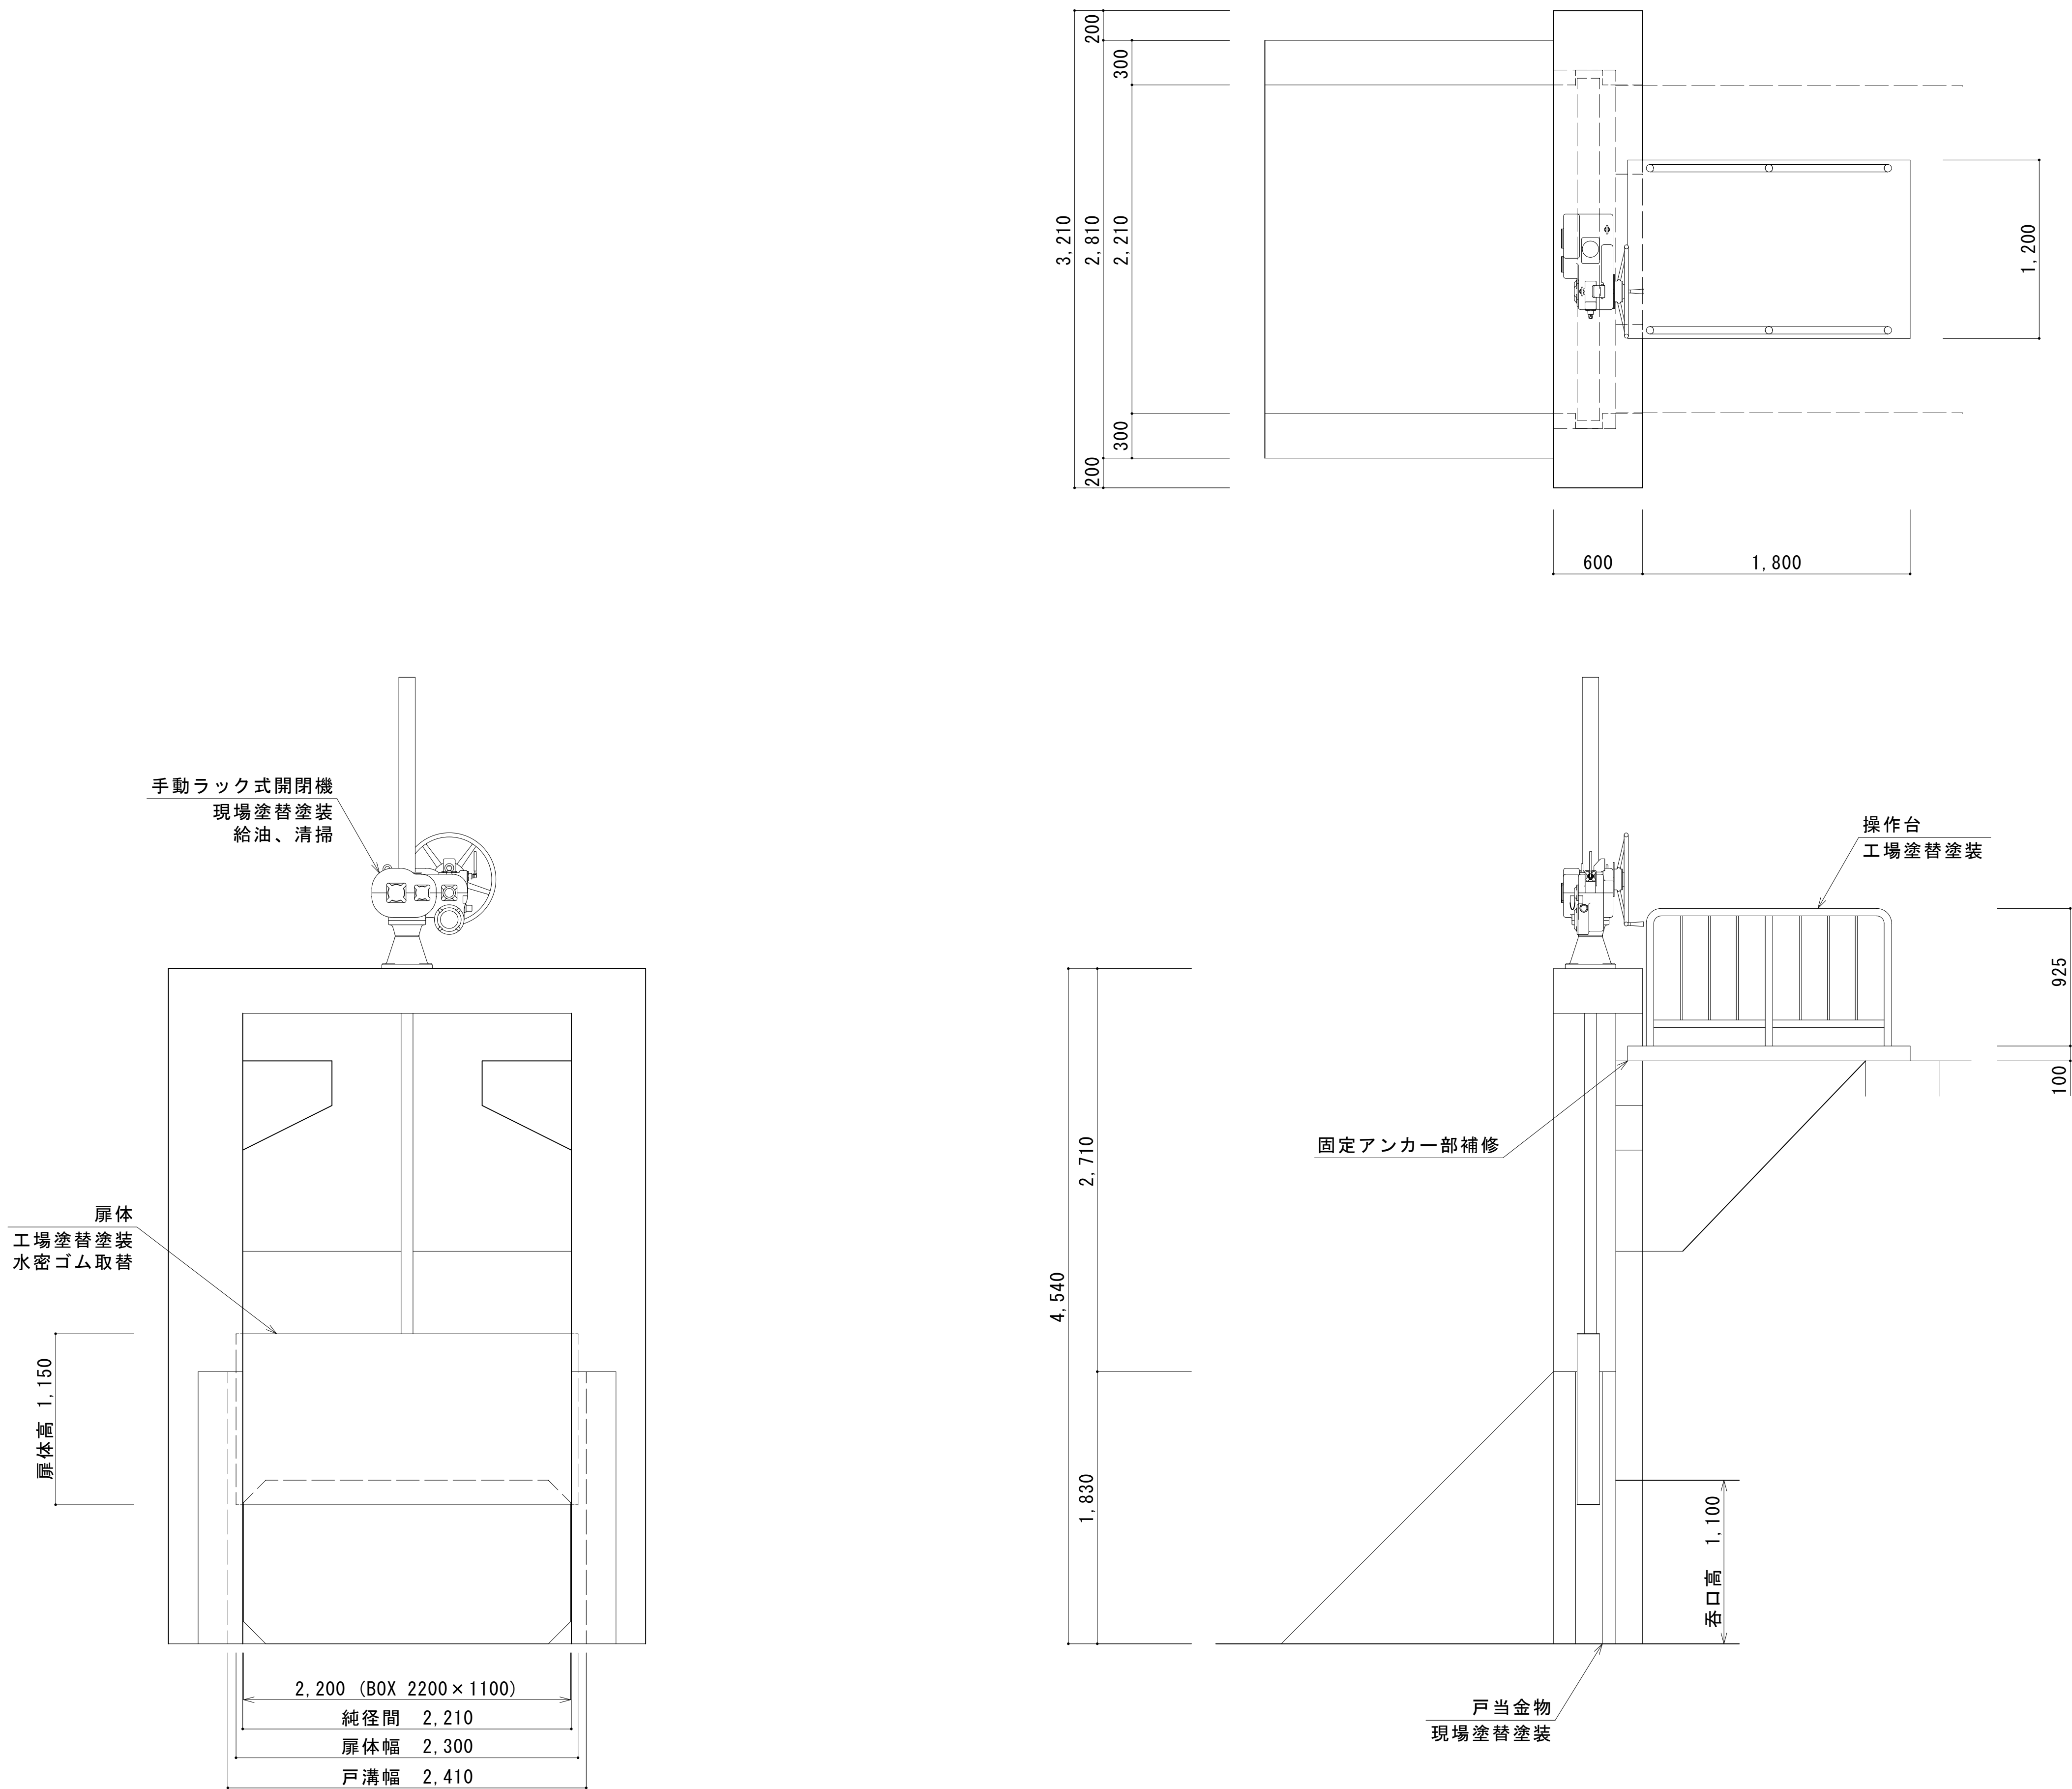


※必要に応じて詳細図を作成し、発注者の承認を得ること。

年 度	令和 8 年度	工事番号	下水工-11
工 事 名	米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事		
処理区名	-	分区名	-
業務箇所	鹿角市花輪字大川添地内		
図 面	米代川右岸第三排水区排水樋門 ゲート改築一般図	図 番	1 / 2
照査	設計	縮尺	1 : 25
秋 田 県 鹿 角 市			

米代川右岸第三排水区排水樋門 劣化位置図


ゲート設備

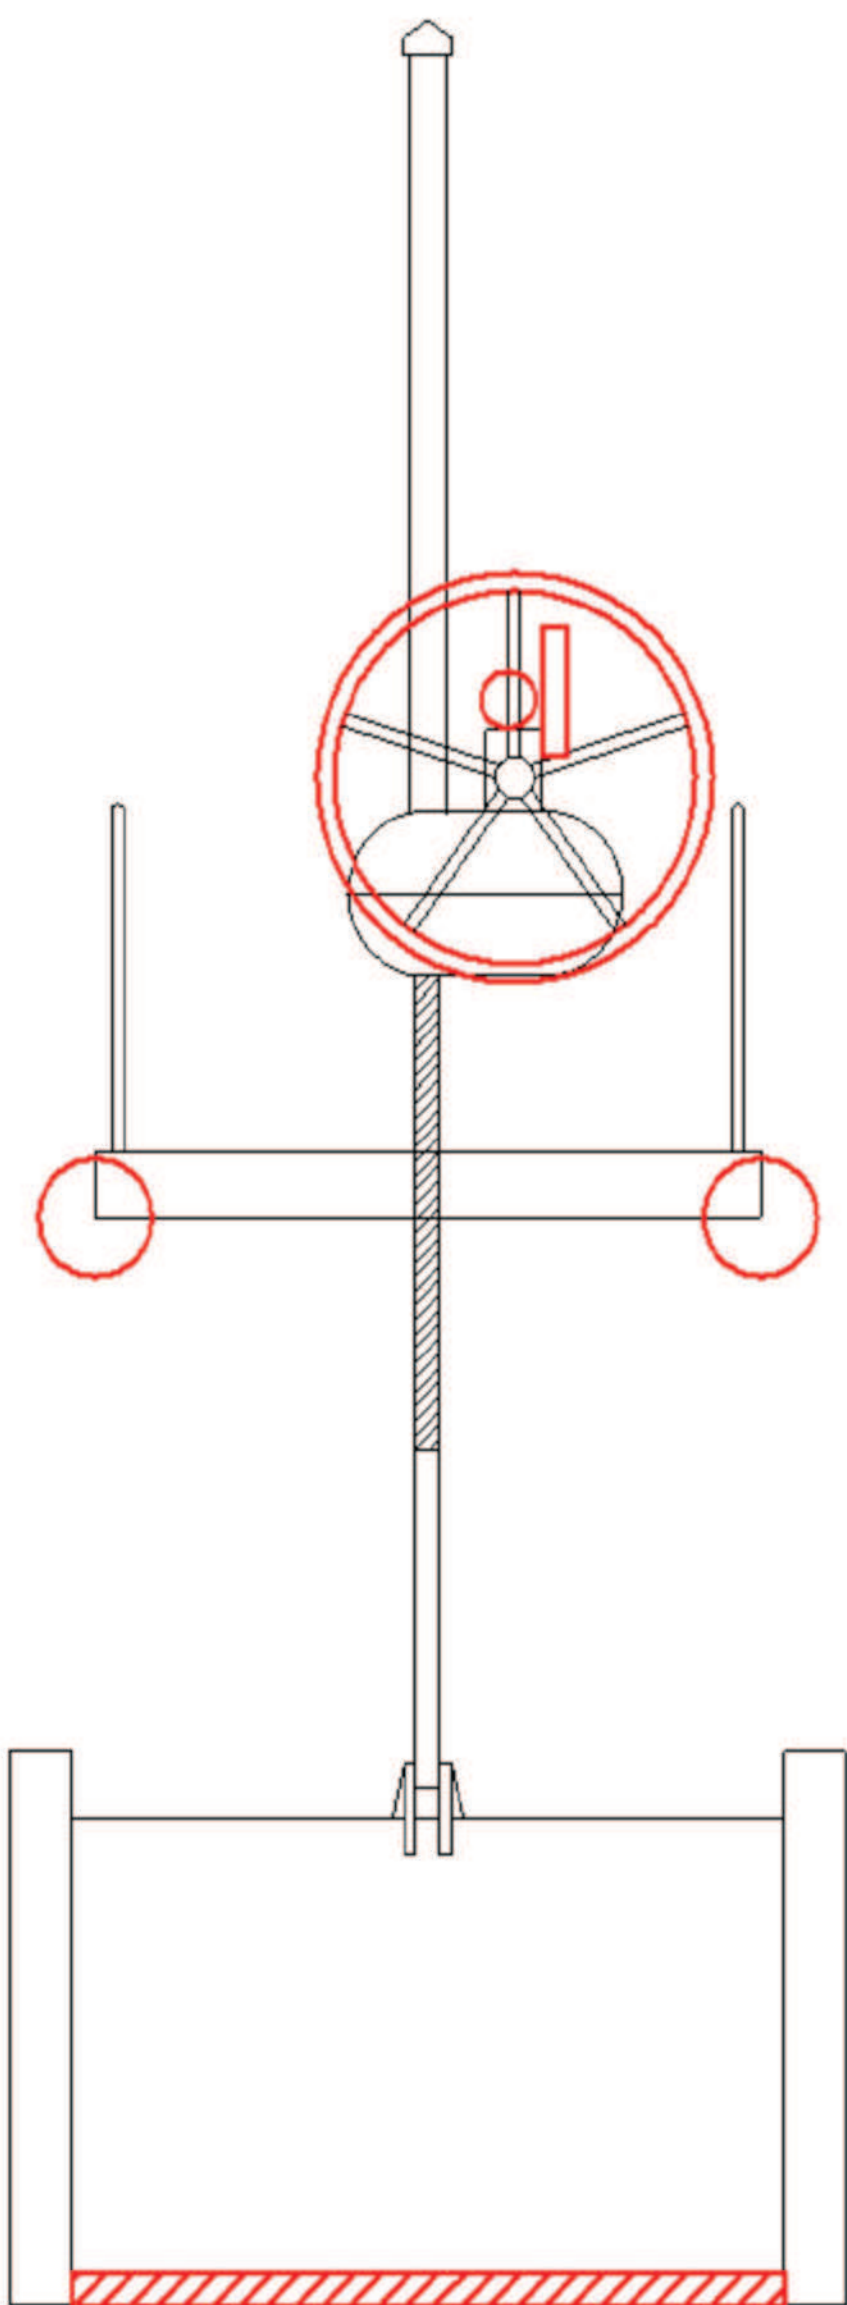

- ①開閉装置 作動良好
- ②操作レバー、開度計 腐食 作動不良
- ③ハンドル 腐食
- ④スピンドルカバー 腐食なし
- ⑤操作台 腐食なし
- ⑥操作台固定部 コンクリート欠損により不安定
- ⑦スピンドル 腐食なし
- 鋼製スライドゲート 高1150×幅2300
- ⑧扉体 下端腐食

⑨水密ゴム 劣化なし

コンクリート構造物

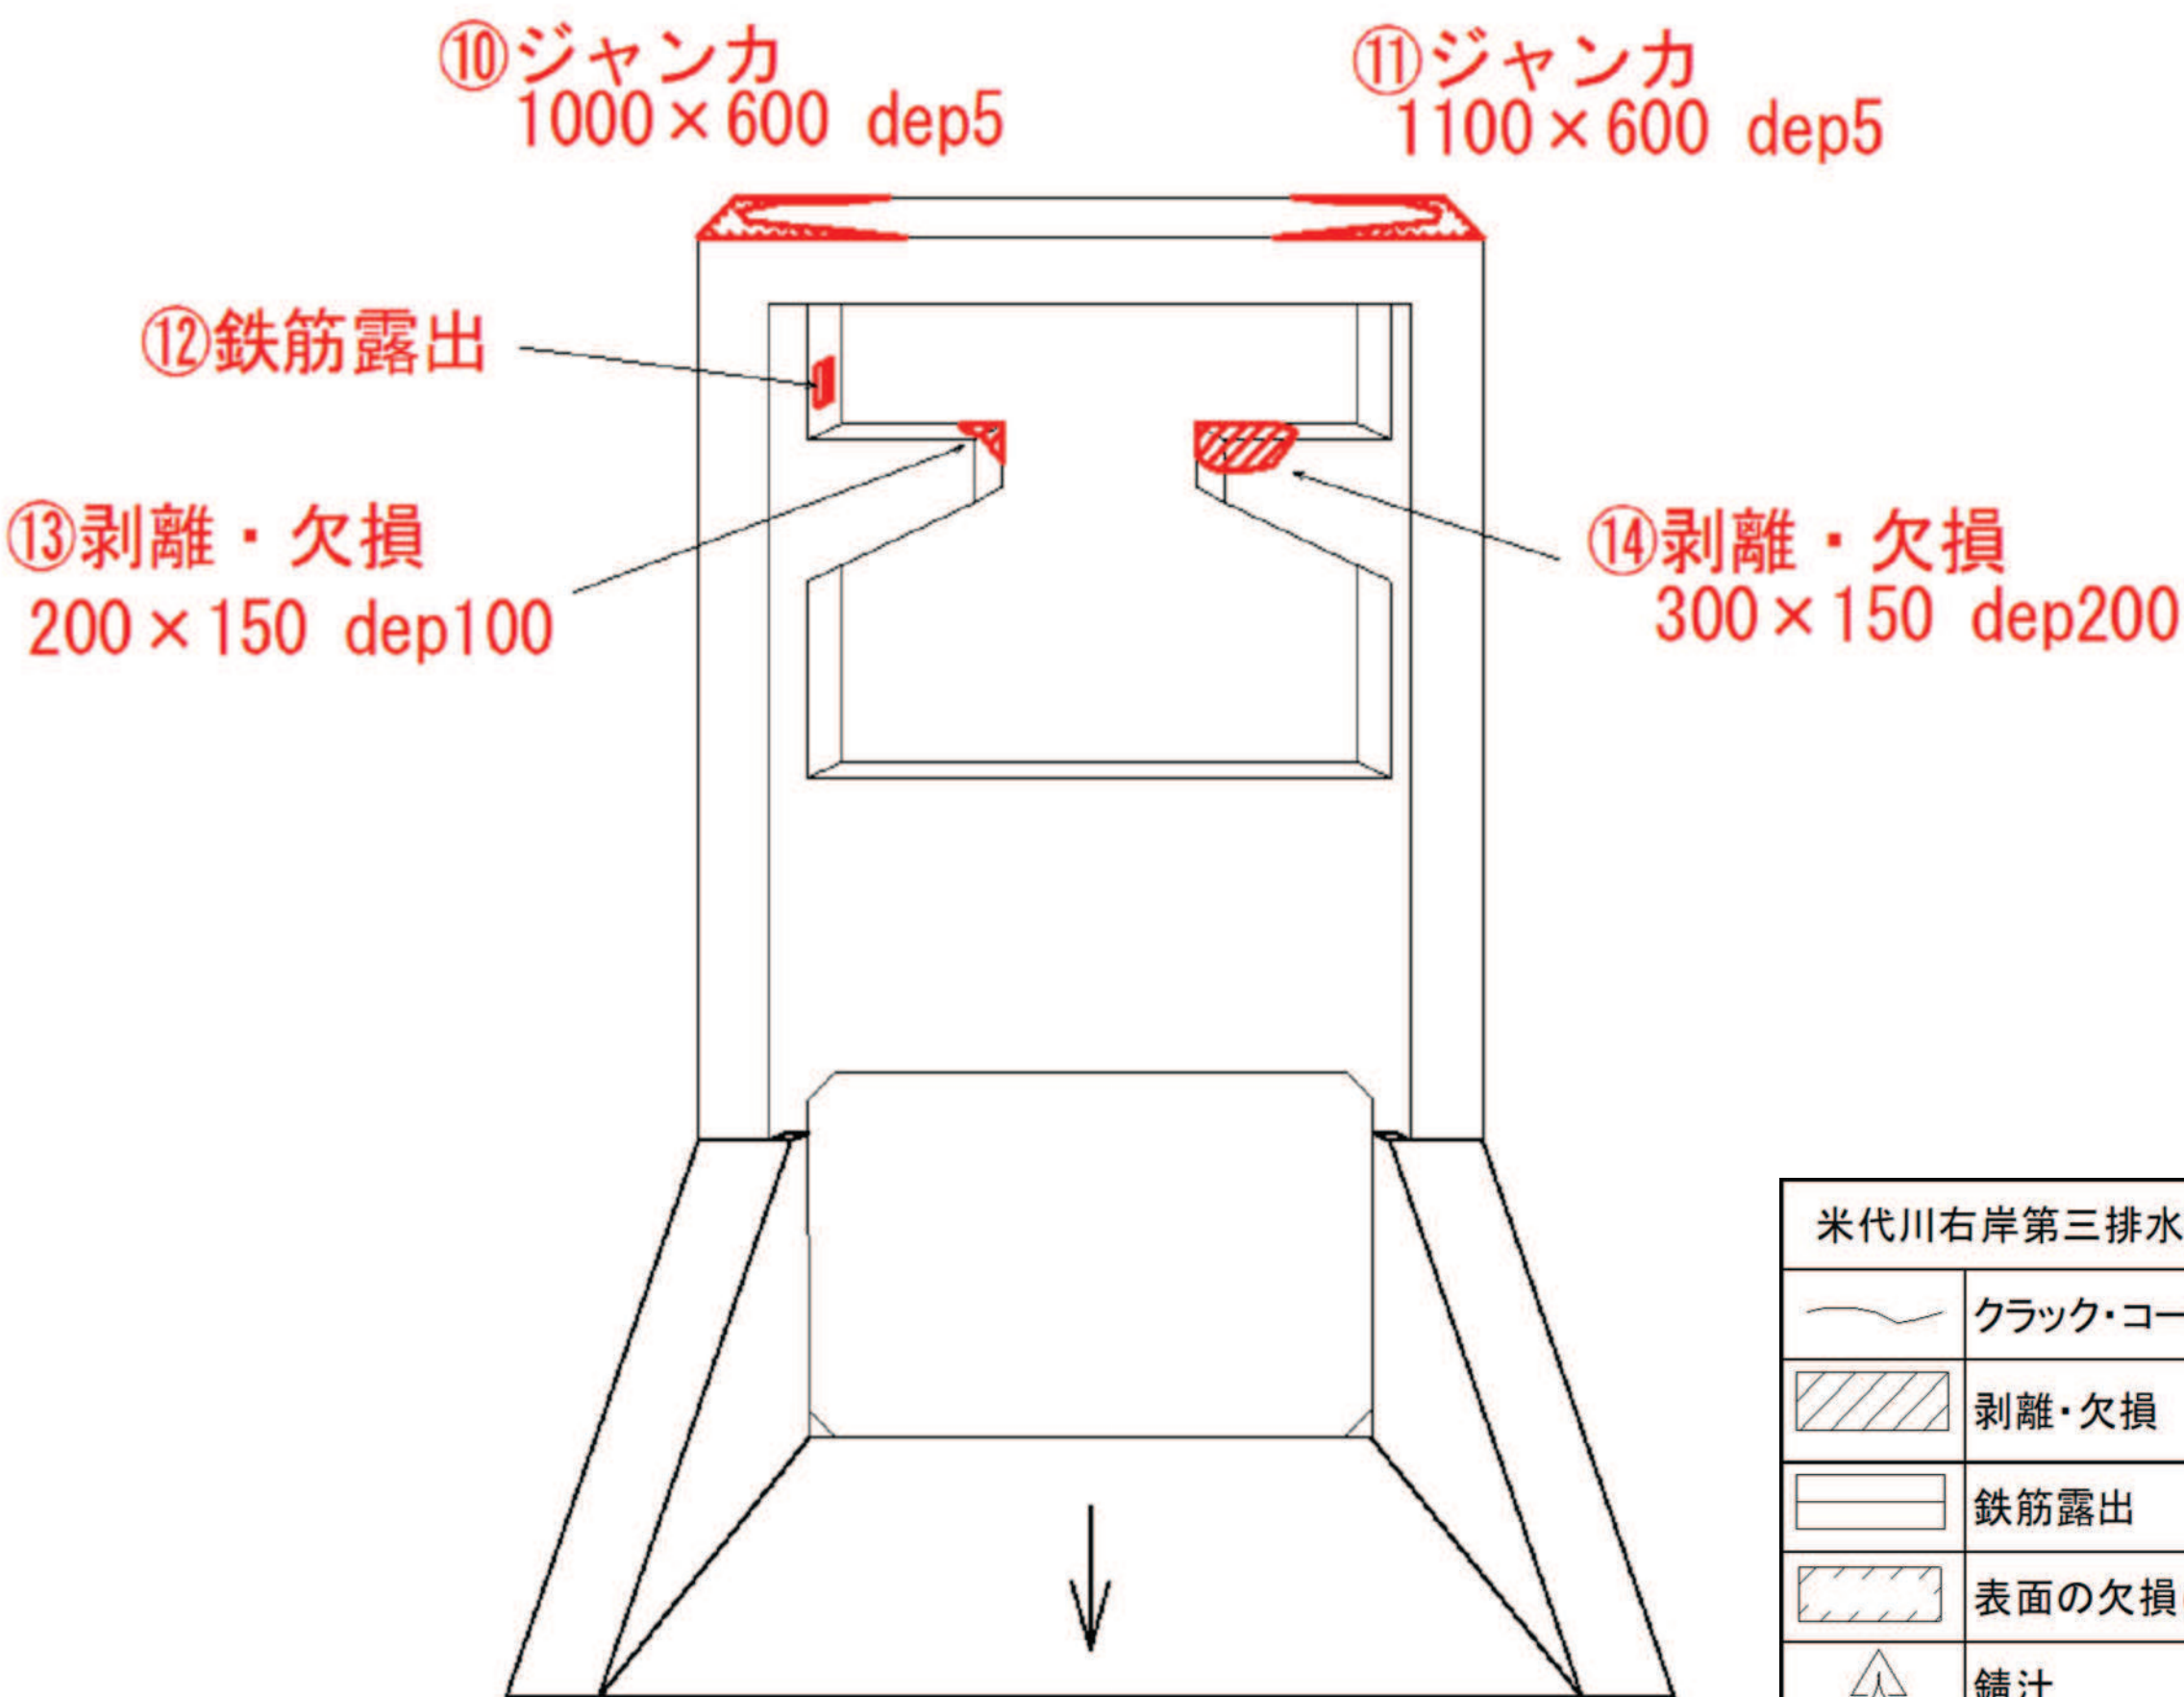

米代川右岸第三排水区排水樋門	
	クラック・コールドジョイント
	剥離・欠損
	鉄筋露出
	表面の欠損(ジャンカ)
	錆汁
	漏水

年度	令和 8 年度	工事番号	下水工-11
業務名	米代川右岸第三排水区排水樋門改築工事		
処理区名	—	分区名	—
業務箇所	鹿角市花輪字大川添地内		
図面	米代川右岸第三排水区排水樋門劣化位置図	図番	2 / 2
照査	設計	縮尺	free
秋 田 県 鹿 角 市			